



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
Конструкторов ул., д. 82, Воронеж, 394038  
Телефон: (473)260-86-90, факс: (473) 260-86-91  
E-mail: vdon@gosnadzor.ru,  
v1\_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru  
http://www.vdon.gosnadzor.ru  
ОКПО 00257667, ОГРН 1023601536200  
ИНН/КПП 3665004949/366501001

Руководителям предприятий,  
эксплуатирующих грузовые лифты (по  
списку)

13.09.2019 № В1-22-8254

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об аварии грузового лифта

На территории Воронежской области во втором квартале 2019 года зарегистрирована авария на грузовом электрическом лифте модели ГВ-5002, связанная с отклонением от режима технологического процесса, предусмотренного руководством по эксплуатации грузоподъемной машины. Происшествие произошло 26.06.2019 в технологическом цехе ООО «Холодильник № 4», расположенном по адресу: Воронежская область, город Воронеж, улица Туполева, 5Д.

Обстоятельства аварии:

Работники организации, арендующей помещения в здании технологического цеха ООО «Холодильник № 4», воспользовались грузовым лифтом с наружным управлением для транспортировки людей. При движении кабины лифта с 1-го на 3-й этаж произошел аварийный останов лифта, в результате которого его кабина остановилась между первым и вторым этажами здания. До прибытия работников аварийной службы специализированной организации люди, находившиеся в кабине лифта, открыли двери кабины и двери шахты 1-го этажа и предприняли попытку самостоятельной эвакуации из кабины, которая находилась значительно выше уровня 1-го этажа. При этом один из них упал в шахту лифта, получив в результате падения тяжелую травму.

Комиссией по расследованию происшествия установлены следующие причины аварии:

– нарушение «Правил пользования лифтом», установленных заводом-изготовителем лифта, сотрудниками организации, арендующей помещения в технологическом цехе ООО «Холодильник № 4», которые воспользовались

грузовым лифтом с наружным управлением для перевозки людей, а после его аварийного останова предприняли попытку самостоятельной эвакуации из кабины лифта, находящейся между этажными площадками до того, как порог кабины будет установлен на уровне порога дверей шахты, и они, а затем и двери кабины, будут открыты снаружи квалифицированным персоналом;

- отсутствие в момент происшествия под порогом кабины предусмотренного изготовителем лифта вертикального щита, соответствующего технической документации завода-изготовителя и требованиям п. 5.4.4.5 ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», в соответствии с которым произведен и поставлен грузовой лифт;

- отсутствие в штате ООО «Холодильник №4» достаточного количества квалифицированного персонала для исполнения требований Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 № 743 (далее – Правила), с учетом условий и особенностей использования лифтов на предприятии;

- поручение выполнения трудовых функций лифтера работнику, не прошедшему обучение по программе профессиональной подготовки «лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных» и не подтвердившему квалификацию в установленном порядке;

- неисполнение требований руководства по эксплуатации в части, касающейся проведения в начале рабочей смены перед применением грузового лифта его осмотра квалифицированным персоналом;

- отсутствие постоянного контроля за работой лифта квалифицированным персоналом, находящимся на объекте, в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации лифта, не подключенного к системе диспетчерского контроля за его состоянием.

**В ЦЕЛЯХ ИСКЛЮЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЛУЧАЕВ АВАРИЙНОСТИ И ТРАВМАТИЗМА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОВЫХ ЛИФТОВ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:**

- ознакомить с обстоятельствами и причинами произошедшей аварии работников организации, связанных с эксплуатацией лифтов, включая работников, осуществляющих погрузочно-разгрузочные работы в кабине лифта;

– лицам ответственным за организацию эксплуатации лифтов проанализировать условия и особенности использования лифтов на предприятии с учетом требований, изложенных в руководствах (инструкциях) по эксплуатации лифтов. Об итогах проведенного анализа проинформировать руководителя предприятия. Руководителям организаций, эксплуатирующих лифты, укомплектовать штат предприятия достаточным количеством квалифицированного персонала для исполнения требований Правил с учетом специфики применения лифтов на предприятии;

– обеспечить безусловное выполнение требований Правил и руководств (инструкций) по эксплуатации лифтов;

– исключить случаи выполнения трудовых функций лифтера работниками, не прошедшими обучение по программе профессиональной подготовки «лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных» и не подтвердившими квалификацию в установленном порядке;

- руководителям предприятий наделить лиц, ответственных за организацию эксплуатации лифтов, полномочиями по приостановлению использования лифтов при наличии нарушений по перечню согласно приложению № 1 к Правилам до устранения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, имуществу граждан и организаций;

– ответственным специалистам при принятии решения о пуске грузоподъемной машины в работу особое внимание обращать на документальное подтверждение выполнения осмотров и регламентных работ при эксплуатации лифтов;

– не допускать эксплуатацию лифтов с неисправными устройствами безопасности.

Руководитель управления

В. М. Дерновой