



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Конструкторов ул., д. 82, Воронеж, 394038  
Телефон: (473) 260-86-90  
E-mail: vdon@gosnadzor.ru,  
v1\_priemnaya@vdon.gosnadzor.gov.ru  
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>  
ОКПО 00257667, ОГРН 1023601536200  
ИНН/КПП 3665004949/366501001

Руководителям организаций,  
эксплуатирующих подъемные  
сооружения

(по списку)

30.06.2026 № 220-2242

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об аварии грузоподъемного башенного крана  
КБ-474

Верхне-Донским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление) завершено расследование аварии, происшедшей на строительной площадке по адресу: г. Воронеж, ул. Красных Партизан, 35, при эксплуатации Обществом с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКСКРАН» грузоподъемного башенного крана КБ-474 заводской номер № 75, изготовленного в 2008 году Открытым акционерным обществом «Ржевский краностроительный завод».

Обстоятельства аварии:

При подъеме бадьи со строительным мусором грузоподъемным башенным краном произошло разрушение оттяжки стрелы, а также металлоконструкции самой стрелы. Упавшим элементом металлоконструкции стрелы поврежден автомобиль, припаркованный вблизи ограждения строительной площадки за её пределами.

Комиссией по расследованию происшествия установлены следующие причины аварии:

– применение грузоподъемного башенного КБ-474 зав. № 75 с грузовым канатом, утратившим в процессе эксплуатации необходимые прочностные свойства, для перемещения груза массой, близкой к его максимальной грузоподъемности для данного вылета;

– несоблюдение при обслуживании грузоподъемного башенного крана КБ-474 зав. № 75 персоналом и инженерно-техническими работниками эксплуатирующей организации порядка и методов, установленных изготовителем в Руководстве по эксплуатации КБ-474.00.00.000Б РЭ, для

обнаружения дефектов на ранних стадиях, прогнозирования их развития и планирования мер по устранению дефектов до возникновения критических отказов оборудования;

– отсутствие со стороны работников, осуществляющих производственный контроль на опасном производственном объекте ООО «КомплексКран», эффективного надзора за соблюдением работниками ООО «КомплексКран», непосредственно осуществляющими деятельность, связанную с применением подъемных сооружений по назначению, их техническим обслуживанием и ремонтом, требований промышленной безопасности

**В ЦЕЛЯХ ИСКЛЮЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЛУЧАЕВ АВАРИЙНОСТИ И ТРАВМАТИЗМА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ БАШЕННЫХ КРАНОВ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:**

– не допускать применение по назначению подъёмных сооружений с техническими неисправностями, в том числе с канатами, утратившими в процессе эксплуатации необходимые прочностные свойства;

– не допускать формальной проверки технического состояния грузоподъемных машин машинистами и ответственными специалистами;

– обеспечить безусловное выполнение требований нормативных, технических документов, руководств (инструкций) по эксплуатации подъёмных сооружений, рекомендаций специализированных организаций, касающихся безопасной эксплуатации грузоподъемных машин, уделив особое внимание требованиям руководств (инструкций) по эксплуатации подъёмных сооружений в части порядка, объёма и периодичности проведения технических обслуживаний;

– в течение месяца после получения настоящего информационного письма провести внеплановую проверку работоспособности эксплуатируемых грузоподъемных машинах, с подтверждением соответствия их характеристик паспортным данным. При выявлении неисправностей вывести подъёмные сооружения из эксплуатации.

И.о. руководителя

Г.В. Минаков

